

アタッチメント取付可能コンベア CSSK50FATシリーズ

型式:CSSK50FAT

保存用

## はじめに

このたびは、〈CSSK50FATシリーズコンベア〉をお買い求めいただきまして、まことにありがとうございます。  
本製品は、軽搬送用のコンベアです。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡してください。

本書は以下のような構成になっております。

1 安全のために	.....1	6 保守	.....5
2 使用上のご注意	.....3	7 保守品目	.....7
3 設置方法	.....3	8 仕様	.....7
4 配線	.....4	9 保証期間と保証範囲	.....8
5 起動	.....5		

## 1 安全のために




ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。  
ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO、JIS およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

**安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。**



### ■ 表記について

本書で使用しているそれぞれの記号が持つ意味は、下記のとおりです。

#### ● 注意事項

 <b>危険</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

#### ● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

## ⚠ 危険



- 次に示す用途では、使用しないでください。
  1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
  2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
  3. 特に安全を目的とする用途への使用

## ⚠ 警告



- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
  1. 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、野外での使用、転用
  2. 原子力、鉄道、航空、車輜、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器および安全機器などへの使用
  3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用



- コンベアは、「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様、搬送能力の範囲内で使用してください。



- コンベアを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。



- コンベアの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。破損の原因となる可能性があります。



- 次に示す環境では、使用しないでください。
  1. 過度の振動および衝撃の加わる場所での使用
  2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、油、水蒸気および粉塵や切粉等の雰囲気または付着する場所での使用
  3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用
  4. 花火、爆薬等、爆発する可能性のある製品を製造する場所での使用



- 製品の基本構造や性能、機能に関わる分解、改造は行わないでください。



- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を遮断してから行ってください。



- 本装置を産業機械や生産ラインなどに組み込む場合には、転倒、移動が発生しないように気を付けてください。



- 電源コードを傷つけないでください。電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となります。以下の点に注意してください。
  1. 設置時に、壁面や他の機械類と装置の間に電源コードをはさみ込まない。
  2. 電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
  3. 重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
  4. 電源コードを抜くときは、必ずプラグをもって抜く。



- ぬれた手で電源プラグをさわらないでください。ぬれた手で電源プラグを抜き差しすると、感電の原因となることがあります。







- 本装置を使用する場合、服の巻き込みや引っ掛かりを防止するため、正しい服装で作業してください。



- コンベアの運転中は、手や指を近づけないでください。手や指がコンベアの可動部に挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。

## 2 使用上のご注意

### ⚠ 注意


-  ● コンベア上に搬送物を載せたまま起動しないでください。過負荷（オーバーロード）になり、モータを焼損する恐れがあります。
-  ● コンベアのベルトに必要以上のテンションを与えないでください。ベルト寿命を早めると同時にベルトのスリップが発生します。
-  ● カタログに記載されております標準ベルトの仕様範囲を超える環境ではご使用にならないでください。
-  ● ベルト上に搬送物を多数載せ、それをストップ等で停止させた状態でベルトを駆動し続けることは避けてください。ベルトの蛇行、寿命劣化の恐れがあります。

## 3 設置方法

### 3.1 本体の取付

オプション（別紙カタログをご参照ください）を使用しないで、お客様製作のブラケット、スタンド等を使用してコンベアを装置へ取り付けたリラインの一部として自立させる場合は、コンベアフレームの両側面にあるT溝とオプションの専用ナットOPS1-5(M6)、OPS1-6(M4)を使用してください。

右図のT溝寸法を参照し、適切なサイズのボルトで確実に固定してください。

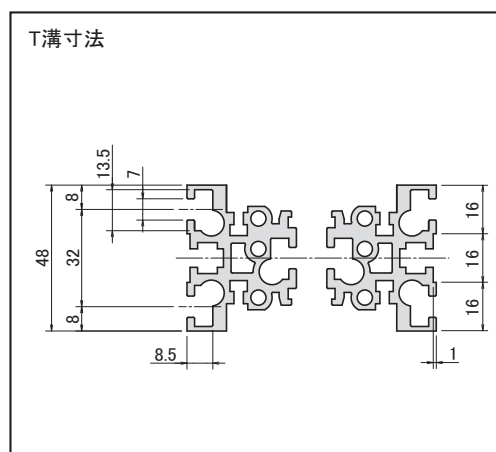




### 3.2 各種アタッチメントの取付

各種アタッチメントおよびワークのガイド等の取付には、コンベアフレームの両側面にあるT溝とオプションの専用ナットOPS1-5(M6)、OPS1-6(M4)を使用してください。


右図のT溝寸法を参照し、適切なサイズのボルトで確実に固定してください。

### ⚠ 注意

-  ● 本体の取付に際しては、コンベアフレームが強い外力でねじられることがないようにしてください。
-  ● 本体の取付に際しては、ベルトのテンションおよび蛇行の調整ができることを考慮してください。
-  ● 取付用ボルトの先端がコンベアフレームに当たらないように、使用するボルトを選択してください。

### 3.3 専用ナットの挿入方法

1. 専用ナットを斜め上方へ押し上げるように差し込んでください。
2. ナットが奥まで入ったら、ナットを回すようにして下端を斜め下方へ押し込んでください。
3. T溝の底へナット下端が落ちれば取り付けは完了です。

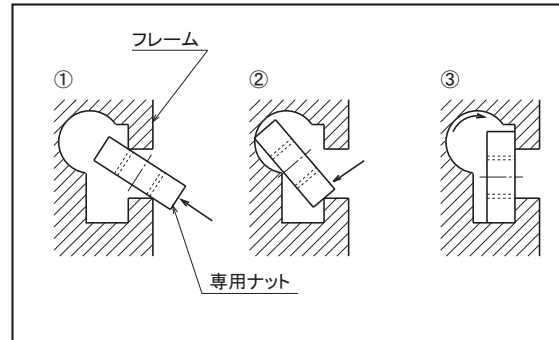

## 注意




- 専用ナットを追加挿入する時、組付けてあるアタッチメント等を分解しないでください。専用ナットは、溝の任意の位置から追加挿入が可能です。


## 4 配線

本体をシステムに組み込む場合は、結線図を参考にして、設計してください。

#### インダクションモータ

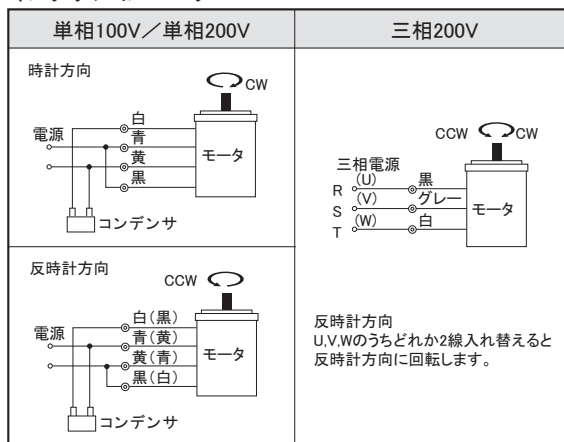

#### スピードコントロールモータ

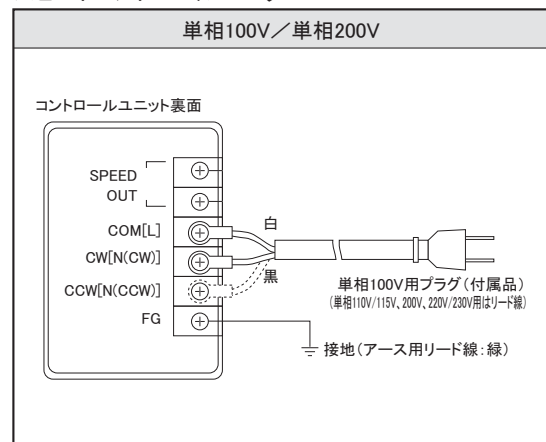

## 注意



- 感電防止のため、必ず「アース線」を接続してください。
- モータ保護および火災防止のため、「サーマルリレー」を取り付けてください。
- 電源側には「漏電遮断器」を取り付けてください。
- 万一の場合に、直ちにコンベアを停止できるように「非常停止装置」を設けてください。
- 弊社標準外のモータご指定による納入の場合には、未配線でお荷する場合があります。また、弊社標準の単相200V及び三相200Vモータは未配線でお荷します。配線時には、ベルトが引張駆動になるよう(押出駆動にならないよう)モータの回転方向に注意してください。
- モータの回転方向を切り替える場合、コンベアの電源がOFFであることを確認してから、作業を行ってください。

## 5 起動

単相100V仕様の場合は、付属のACコードのプラグを単相100V電圧用コンセントに差し込んでください。コンベアが起動します。  
 単相200V・三相200V仕様の場合は、未配線でご出荷しております。必ず専門知識のある人が結線図に基づき配線を行い、コンベアを起動してください。

### ⚠ 注意



- 本装置の使用電源電圧は単相100V、単相200Vおよび三相200Vです。必ず指定の電源電圧を使用してください。その他の電圧では、絶対に使用しないでください。

## 6 保守

### 6.1 ベルトテンション調整


出荷時にベルトのテンションおよび蛇行は調整してありますが、搬送時の振動で狂うことがあります。据付時に確認してください。また、ベルトは正常な使用状況においても使用頻度や使用期間により伸びや蛇行が発生します。定期的にチェックを行ない、以下の手順で調整してください。

1. セットボルト1、2(M4)を反時計方向に回し、緩めてください。
2. テンション調整ボルト1、2(M5×45)を時計方向に回して適度なテンションに調整してください。
3. セットボルト1、2(M4)を時計方向に回し、固定してください。また、ベルトテンション調整後、ベルトに蛇行が発生する場合は6.2「ベルト蛇行調整」を参照してください。

### 6.2 ベルト蛇行調整

1. セットボルト1、2を緩めてください。
2. ベルトの状態を確認し、以下の調整を行ってください。

- 右図A方向に蛇行する場合  
 テンション調整ボルト1(M5×45)を時計方向に回すか、テンション調整ボルト2(M5×45)を反時計方向に回し、ベルトがプーリの幅内で回転するように調整してください。
- 右図B方向に蛇行する場合  
 テンション調整ボルト1(M5×45)を反時計方向に回すか、テンション調整ボルト2(M5×45)を時計方向に回し、ベルトがプーリの幅内で回転するように調整してください。

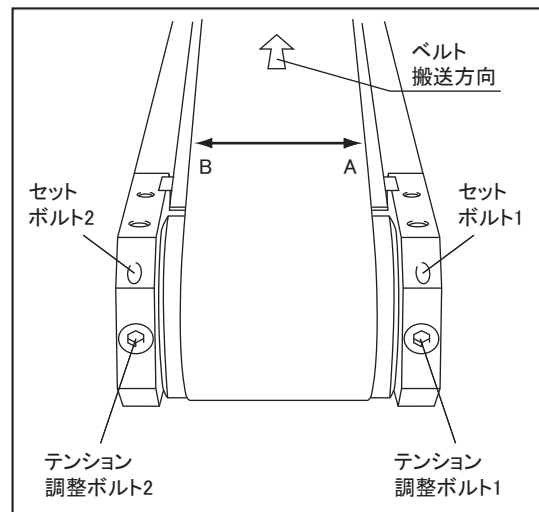

### ⚠ 注意



- ベルトに必要以上のテンションを付加しないでください。ベルトにテンションを付加しすぎた状態でコンベアの運転を続けると、ベルトの劣化や、プーリ軸受部の損傷が発生する恐れがあります。蛇行調整の際には、テンションも考慮しながら調整してください。




- テンション調整は少しずつ行ってください。テンション調整ボルト1、2を交互に、逆方向に回してテンションを一定に保つようにして、実施してください。片側のテンション調整ボルトのみを何度も回すと、ベルトが右または左に急激に寄り、アタッチメント等に接触し、ベルトのスリ切れやホツレの原因になります。

### 6.3 ベルトの交換



ベルトにヒビ割れや、亀裂、ホツレなどの損傷があるときは、以下の手順で新しいベルトに、交換してください。

1. 脚、ガイド、アタッチメント等のオプションを取り外してください。
2. セットボルト1、2を緩めてください。
3. テンション調整ボルト1、2(M5×45)を緩め、十分にベルトを緩めてから、テンション調整ボルト2を取り外してください。
4. テールプレート2取付ボルト2本を外し、テールプレート2を取り外してください。
5. ベルトを取り外してください。
6. 新しいベルトを2～5の逆の手順で取り付けてください。
7. 「6.1 ベルトテンション調整」に従って、ベルトのテンション調整を行ってください。
8. 手順1で外した、オプションを取り付けてください。

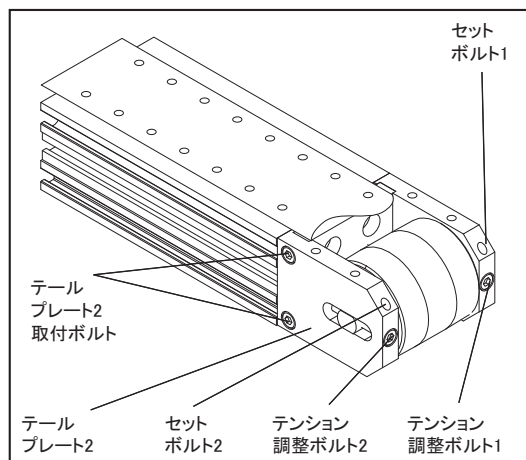

### 6.4 ギアヘッドの交換

1. カバー取付ネジ(横)4本を外し、カバーを取り外してください。
2. モータ取付ネジを緩め、モータを横へずらして駆動用ベルトのテンションを緩めてください。
3. タイミングプーリにかかっている駆動用ベルトを取り外してください。
4. タイミングプーリのセットビス2本を緩め、セットキー(6Wモータにはありません)とタイミングプーリを同時に引き抜いてください。
5. モータ取付ネジ4本を外し、モータとギアヘッドを分離してください。
6. 新しいギアヘッドを1～5の逆の手順で取り付けてください。

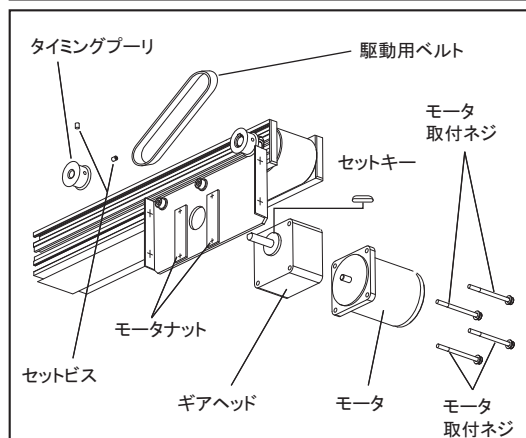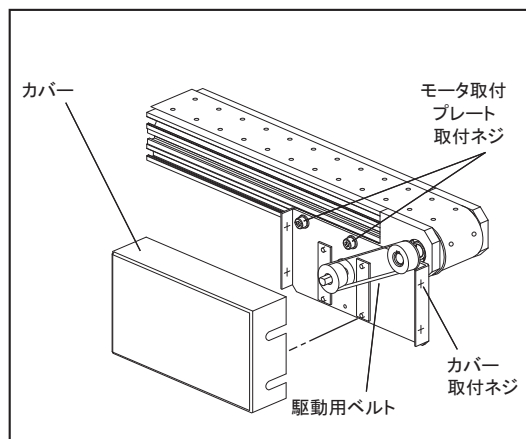

## ⚠ 注意



- モータとギアヘッドを取り外す時、モータナットが落下しないよう注意してください。

## 7 保守品目

CSSK50FAT		型 式		メーカー	
		25W	40W		
駆動モータ	定速	単相AC100V	4IK25GN-A	5IK40GN-A	オリエンタル モーター(株)
		単相AC200V	4IK25GN-C	5IK40GN-C	
		三相AC200V	4IK25GN-S	5IK40GN-S	
	変速	単相AC100V	US425-401	US540-401	
		単相AC200V	US425-402	US540-402	
ギアヘッド		4GN□L	5GN□L	—	
ベアリング	駆動部	6001ZZ[2個]		—	
	従動部	6201ZZ[2個]			
搬送ベルト		050/075/100/FAT1-(歯数)E-JY[NOK]ですが 穴加工がお客様毎に違うため、弊社加工品となっております。 ベルト専用のナットに関しましても弊社までお問い合わせください。		NKE(株)	
駆動ベルト		B150S5M425(25W) B150S5M450(40W)		三ツ星ベルト (株)	
駆動ベルト用タイミングプーリ		駆動ベルト用タイミングプーリは弊社加工品となっております。		NKE(株)	

## 8 仕様

### ●仕様

使用電源電圧	単相100、200V 50、60Hz 三相200V(ご指定によります)
標準ベルト	保守品目表内、搬送ベルト欄参照
仕様	(1) 駆動プーリ P.C.D 79.58mm (2) 従動プーリ φ 72.9mm (3) 駆動用ベルト 保守品目駆動ベルト欄参照
使用可能温度	連続 0~50℃(結露なきこと)

### ●ベルト速度

(m/sec)

ギアヘッド減速比		12.5	15	18	25	30	36	50	60	75	90	100	120	150	180
CSSK50FAT	50Hz	(0.500)	(0.416)	(0.347)	0.250	0.208	0.173	0.125	0.104	0.083	0.069	0.062	0.052	0.041	0.034
	60Hz	(0.600)	(0.500)	(0.416)	0.300	0.250	0.208	0.150	0.125	0.100	0.083	0.075	0.062	0.050	0.041

表中のベルト速度は、モータを同期速度として計算した値を表示しています。  
一般に、ベルト速度は負荷の大きさに応じて表示値の2~15%減で設計してください。  
スピードコントロールモータをご検討される場合は最大速度で選定してください。



## 9 保証期間と保証範囲

### 1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間または2000時間のうち、早い方といたします。

### 2. 保証範囲

上記保証期間中に、当社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

1. 本製品がお客様により不適當に使用されたり、本書の内容に従わずに  
取り扱われたことによる場合。
2. 故障の原因が納入品以外の事由による場合。
3. 弊社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
4. 天災、災害などの、不可抗力に起因する場合。
5. 搬送用ベルト

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

---

## NKE株式会社 (旧(株)中村機器エンジニアリング)

---

伏見工場 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL(075)931-2731 FAX(075)934-8746  
 東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東2丁目12-2(不二DICビル) TEL(03)3833-5330 FAX(03)3833-5350  
 名古屋営業所 〒460-0026 名古屋市中区伊勢山2丁目13-22(ITOHビル) TEL(052)322-3481 FAX(052)322-3483  
 大阪営業所 〒550-0013 大阪市西区新町1丁目2-13(新町ビル) TEL(06)6538-7136 FAX(06)6538-7138  
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽東師菱川町366-1 TEL(075)924-3293 FAX(075)924-3290  
 本社 〒617-0828 京都府長岡京市馬場園所27 TEL(075)955-0071 FAX(075)955-1063

◆URL=<http://www.nke.co.jp> ◆E-mail:[promotion@nke.co.jp](mailto:promotion@nke.co.jp)

● 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み)  
 または E-mail: [promotion@nke.co.jp](mailto:promotion@nke.co.jp) までお問い合わせください。

● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。

©2008 NKE Corporation