

平行タイプ角型 CHP300Aシリーズ

型式:CHP302A-30, 60 CHP303A-40, 80 CHP304A-50, 100 CHP306A-60, 120

オプション:磁気近接スイッチ NSH-24V NSV-24V

はじめに

このたびは、<CHP300Aシリーズ エアチャック>をお買い求めいただきましてまことにありがとうございます。本製品はパーツハンドリング用のエアチャックです。ご使用前に、この「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みいただきました後も大切に保存しておいてください。この製品を譲渡される場合は、この説明書を必ず添付してお渡しください。

安全のために

ご使用前に、この「安全のために」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。ISO 4414、JIS B 8370およびその他の安全規則に加えて、必ず守ってください。

ISO 4414 : Pneumatic fluid power --Recommendations for the application of equipment to transmission and control systems.
JIS B 8370 : 空気圧システム通則

安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

● 注意事項

	危険	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
	警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
	注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

● 絵表示の例

	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解や修理・改造の禁止)が描かれています。
	この記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。

危険

- 次に示す用途では使用しないでください。
 1. 人命および身体の維持・管理等を目的とする機器
 2. 人の移動や搬送を目的とする機器・機械装置
 3. 特に安全を目的とする用途への使用



警告

- 次に示すような条件や環境で使用する場合は、安全対策へのご配慮をいただくとともに、当社に必ずご連絡くださいますようお願いいたします。
 1. 「カタログ」、「取扱説明書」に記載のある仕様以外の条件や環境、屋外での使用
 2. 原子力、鉄道、航空、車輛、医療機器、飲料、食料に触れる機器、娯楽機器、緊急遮断回路、プレス用クラッチ、ブレーキ回路、安全機器などへの使用
 3. 人や財産に大きな影響が予想され、特に安全が要求される用途への使用
- チャックを含む、機械装置の動作中には可動部にご注意ください。また、特に人体に危険を及ぼす恐れがある場合には、保護カバー等を取り付け、安全対策を施してください。
- 停電、空気圧源のトラブルで、回路圧力が低下すると、把持力が減少してワークが落下する恐れが生じます。人体や、機械装置に損害を与えないよう、落下防止等の安全対策を施してください。
- ドレンやゴミを取り除き、清浄な空気を使用してください。圧縮空気に含まれる不純物により、作動不良の原因となる可能性があります。エアフィルタ(ろ過度40μm以下)を設け、ドレンやゴミを取り除いてください。また、エアフィルタのドレン抜きを定期的に行ってください。
- 水滴、油滴、塵埃のかかる場所では使用しないでください。動作不良の原因となる可能性があります。
- エアチャックの本体に過大な外力・衝撃を加えないでください。また、落下させないでください。本体の破損の原因となります。
- 次に示す環境では使用しないでください。
 1. 過度の振動及び衝撃の加わる場所での使用
 2. 腐食性ガス、引火性ガス、化学薬品、海水、水、水蒸気の雰囲気、または附着する場所での使用
 3. 周囲に熱源があり、輻射熱を受ける場所での使用
- オーバーホール以外での製品の基本構造や性能、機能に関する分解、改造は行わないでください。
- 製品に関わる保守点検等は、供給している電源を切り、供給エアを止め、配管内の圧力がゼロになったことを確認してから行ってください。


安全のために

警告

- 使用中やエアがチャックに供給されているときは、手や指を近づけないでください。
手や指がチャックに挟まり、骨折などの大けがをする恐れがあります。
- 使用中やエアがチャックに供給されているときに、分解しないでください。(オーバーホール時以外は分解しないでください。)
チャックを構成する部品が飛び散り、けがをする恐れがあります。

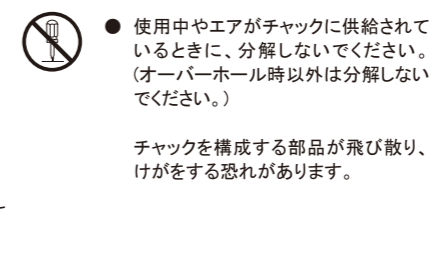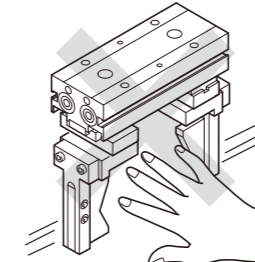


- チャックや配管の取り付けや取り外しをするときは、エアの供給を止めてください。
エアチューブが跳ね上がった時、チャックが吹き飛んだりして、けがをする恐れがあります。

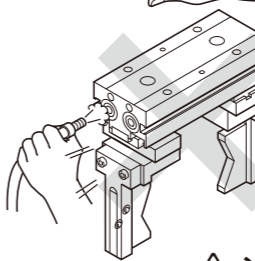

注意








- チャックに供給するエアおよび使用環境に次の物質が含まれる場合は、使用できません。
・金属、ゴム、グリスおよび樹脂などチャックの構成部品を劣化させる有機溶剤、薬品、有毒ガス、アルカリ性液、灯油など。
チャックを構成する部品を劣化させ、破損の原因となります。
- チャックに把持力以上の力を加えないでください。
チャックの寿命を縮め、破損の原因となります。

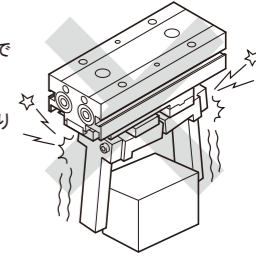

使用上のご注意


注意

- 製品(特にリアガイドの摺動部)には傷、打こんなどを付けないでください。
取り付け時のがたつきや、エア漏れ、スイッチ取付溝にスイッチが挿入できないなどの不具合を生じる恐れがあります。
- フィンガの開閉速度が必要以上に速くならないように、スピードコントローラを取り付けて、衝撃を小さくしてください。
フィンガの開閉速度が必要以上に速いと、フィンガやアタッチメント(ツメ)の慣性により、ガタや破損の原因となります。
- チャックが直進や旋回運動をする時は、エアクッションまたはダンパを使って、停止時の衝撃を小さくしてください。
衝撃が強いと、ワークの位置ずれや飛び出しが起こります。
- 把持するワークの重量(N)は、通常使用するチャックの理論グリップ力(N)の1/10以下にしてください。
把持力以上のワーク重量を加えると、破損の原因となります。
- 次のような使い方はしないでください。
 - ・ ワークを把持した状態で穴に圧入したり、圧入されたワークを穴から引き抜く。
 - ・ 位置公差が大きく、それに比べてすきまの小さな穴にワークを挿入する。
 - ・ 把持したワークを移動したり反転するときに、移動端でジグなどにワークを押しつける。

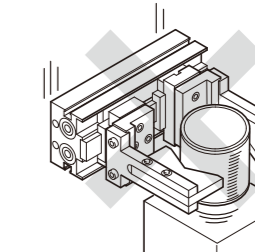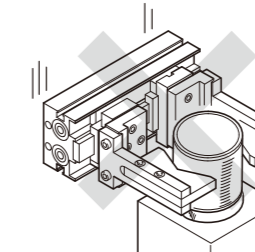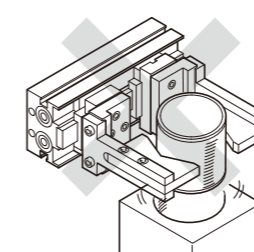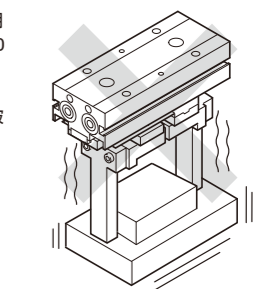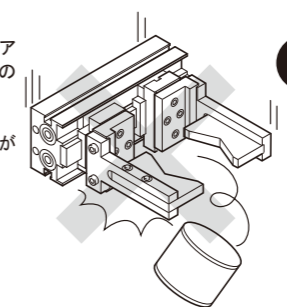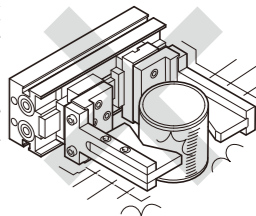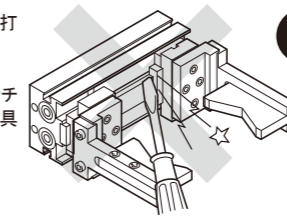


構成および各部の名称

■CHP302A, CHP303A, CHP304A

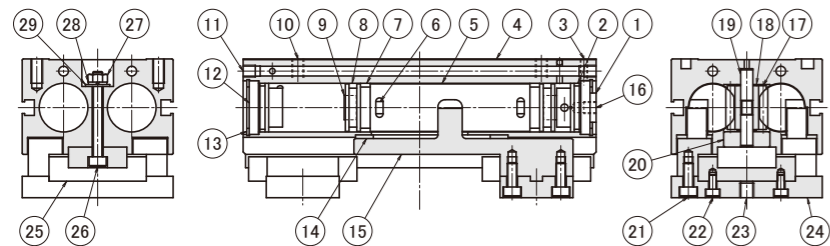

■CHP306A

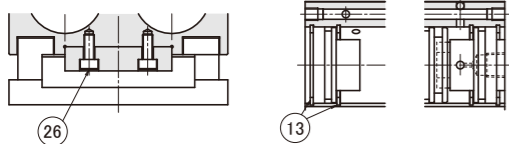

No.	名称	材質またはサイズ			
		CHP302A	CHP303A	CHP304A	CHP306A
1	エアポート	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
2	Oリング	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
3	六角穴付き止めねじ	M3×6	M3×6	M3×6	M3×6
4	ボディ	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
5	ラックピストン	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
6	マグネット	希土類φ5×3	希土類φ5×3	希土類φ5×3	希土類φ5×3
7	ウェアリング	樹脂	樹脂	樹脂	樹脂
8	ピストンパッキン	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム	ニトリルゴム
9	クッション	ウレタンゴム	ウレタンゴム	ウレタンゴム	ウレタンゴム
10	本体取付タップ	M5深8	M5深10	M5深10	M6深12
11	六角穴付き止めねじ	M5×5 SUS	M5×5 SUS	M5×5 SUS	M5×5 SUS
12	キャップ	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金	アルミ合金
13	穴用C形止め輪	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
14	ダストシール	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維	ポリエステル繊維
15	フックアーム	軟鋼	軟鋼	軟鋼	軟鋼
16	エアポート	M5	M5	M5	Rc1/8
17	ピニオンギア	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼	炭素鋼
18	スラストワッシャ	ナイロン	ナイロン	ナイロン	ナイロン
19	ピニオン軸	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼	ステンレス鋼
20	プッシュカラー	軟鋼	軟鋼	軟鋼	軟鋼
21	六角穴付きボルト	M4×10	M4×10	M4×10	M4×12
22	六角穴付きボルト	M4×6	M3×6	M3×6	M4×6
23	アタッチメント取付タップ	M4深6	M4深6	M6深6	M6深6
24	トッププレート	軟鋼	軟鋼	軟鋼	軟鋼
25	リニアガイド	軸受鋼	軸受鋼	軸受鋼	軸受鋼
26	六角穴付きボルト	M3×25	M3×30	M4×35	M4×10
27	六角ナット	M3	M3	M4	-
28	ばね座金	M3	M3	M4	-
29	平座金	M3	M3	M4	-

仕様

※は概略参考値で使用条件によって変わります。

型式	CHP302A	CHP303A	CHP304A	CHP306A				
使用流体	清浄エア							
使用圧力 (MPa) [kgf/cm ²]	0.2~0.7(2~7.1)							
周囲温度 (°C)	5~60							
潤滑	不要 (給油する場合はタービン油1種 [ISO VG32] 相当品)							
繰返し精度 (mm)	初期値: ±0.07 200万回: ±0.1							
シリンダ径 (mm)	12	15	20	30				
開き代 (mm)	30	60	40	80	50	100	60	120
排気量 (cc)	3.8	7.6	8.0	15.7	17.6	34.9	47.4	94.0
※連続使用速度 (回/分)	60							
動作方式	複動							
グリップ力: 閉、開 (N)	220 × (P-0.05)	350 × (P-0.04)	620 × (P-0.03)	1400 × (P-0.02)				
	P: 使用圧力 (Mpa)							
本体質量 (g)	610	800	950	1300	1650	2350	3600	5000
※最大ツメ長さ(片側)(cm)	6.0	8.0	8.0	10.0	10.0	12.0	12.0	12.0
※最大ツメ質量(片側)(g)	300	600	800	800	1000	1000	1000	1000

(注) 1N≒0.102kgf

設置方法

1. 本体の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記のタップに合うボルトをお客様にてご用意ください。


機種	CHP302A	CHP303A	CHP304A	CHP306A
本体取付タップ	M5 深8	M5 深10	M5 深10	M6 深12
最大締付トルク N·m(kgf·cm)	4.3(44)	4.3(44)	4.3(44)	7.3(74)

(注) 呼び径の寸法程度のはめあい長さを持つボルトをご使用ください。

(2) ボディ④の本体取付タップ⑩×4カ所を使用してボルトを締め、本体を固定してください。

⚠注意

● 締付トルクは上記の最大締付トルク以下としてください。

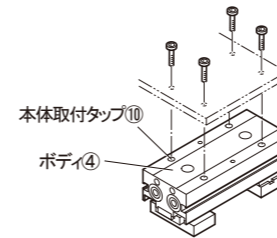


2. アタッチメント(ツメ)の取付

(1) お使いの機種に合わせて、下記のタップに合うボルトとアタッチメント(ツメ)をお客様にてご用意ください。


機種	CHP302A	CHP303A	CHP304A	CHP306A
アタッチメント取付タップ	M4 深6	M4 深6	M6 深6	M6 深6
最大締付トルク N·m(kgf·cm)	2.1(21)	2.1(21)	7.3(74)	7.3(74)

⚠注意

● アタッチメント(ツメ)は、仕様に表示された[最大ツメ長さ(先端から)cm]と[最大ツメ質量(片側)g]以下にしてください。アタッチメント(ツメ)が長くて重い場合は、慣性力が大きいため、開閉時に微細な振動を発生し、摺動部の磨耗を早め、把持精度の低下や破損の原因となります。

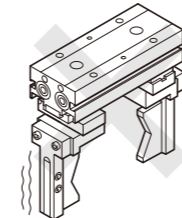


(2) トッププレート⑭を閉じて、片側ずつスパナや手で押さえ、アタッチメント取付タップ⑬×4カ所を使用してボルトを締め、アタッチメントを固定してください。

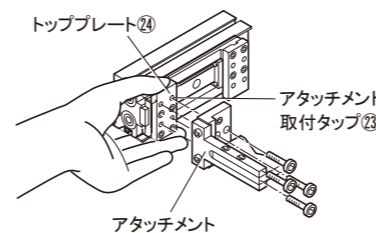

⚠注意


● 本体を持って、アタッチメント(ツメ)のボルトを締め付けしないでください。フィンガーに締め付けるトルクがかかると、ガイドがこじられて、動作に不具合を生じる恐れがあります。

● 締付トルクは上記の最大締付トルク以下としてください。

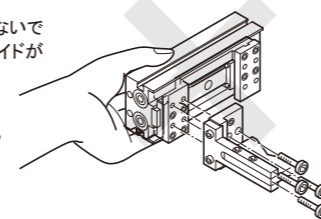

3. 配管

(1) ボディ④のエアポート(開)およびエアポート(閉)に配管してください。

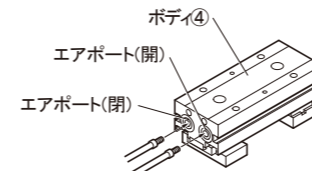

⚠注意

● 配管は十分フラッシングしてください。配管に残っていたゴミや切粉がチャック内部に入ると、故障の原因となります。

● 供給エアはろ過度40μm以下のフィルタに通してください。

● オイラーをご使用になる場合は、タービン油1種 [ISO VG32] 相当品をご使用ください。その場合にはご使用の途中で給油を止めないで、最後まで給油してください。なお、マシン油、スピンドル油は使用しないでください。


保守

1. 保守

下記の内容を定期的に行ってください。

(1) エア漏れ、がたつき、把持力の低下などを点検してください。

(2) リニアガイドには定期的にグリスを補充してください。

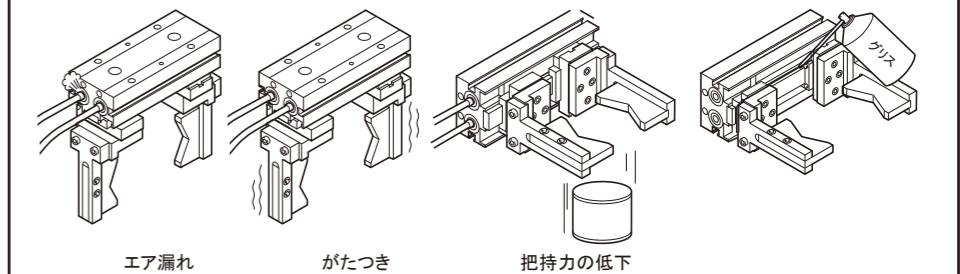

2. 消耗品

構造図のピストンパッキン⑧は消耗品です。定期的な交換が必要です。お問い合わせください。

オプション


磁気近接スイッチ

1. 固定方法

磁気近接スイッチは、右図のボディのスイッチ取付溝に差し込み、マイナスの精密ドライバ(握り径5~6mm程度)で止めねじを締めてください。締付トルクは、0.05~0.1N·m程度としてください。

⚠注意

● スイッチを破損させないために、締め付けすぎに注意してください。

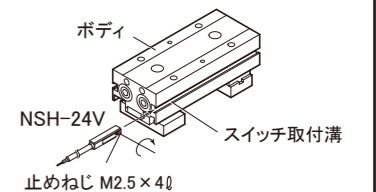


2. 仕様

型式	NSH-24V	NSV-24V
負荷電圧	DC10~30V	
負荷電流	20mAmax.(25°Cにて)	
ON時残電圧	4V以下	
漏れ電流	DC24Vにて1mA以下	
インジケータランプ	ON時発光ダイオード点灯	
最大衝撃	100G	
絶縁抵抗	100MΩ以上1分間(DC500Vメガにて)	
絶縁耐圧	AC1500V r.m.s 1分間	
使用温度範囲	-10~60°C	
保護構造	IEC規格 IP-67	
リード線	標準3m(耐油、耐屈曲ビニールキャブタイヤコードΦ3.2、0.2・2芯)	
内部ブロック図		

■ NSH-24V



■ NSV-24V



保証期間と保証範囲

1. 保証期間

製品の保証期間は、納入後1年間、または動作回数200万回のうち、早い方といたします。

2. 保証範囲

上記保証期間中に、当社側の責任により故障が生じた場合は、その製品の故障部分の交換、または修理を無償で行います。ただし、つぎに該当する場合は保証いたしかねますのでご了承ください。

- 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたことによる場合。
- 故障の原因が本製品以外の事由による場合。
- 当社指定の者以外の第三者により行われる改造、または修理による場合。
- 天災、災害などの、不可抗力による場合。

ここでいう保証は製品単体の保証に限るもので、製品の故障により誘発される損害は保証いたしかねますのでご了承ください。

なお、本保証は日本国内でのみ有効です。

NKE株式会社 (旧(株)中村機器エンジニアリング)

本 社 工 場 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL:075-924-0653 FAX:075-924-4653
 さいたま営業所 〒337-0007 埼玉県さいたま市見沼区丸ヶ崎町11-10 TEL:048-797-9671 FAX:048-797-9672
 名古屋営業所 〒460-0025 名古屋市中区古渡町18-9 TSUNOKYU名古屋ビル302号 TEL:052-322-3481 FAX:052-322-3483
 京都営業所 〒612-8487 京都市伏見区羽束師菱川町366-1 TEL:075-924-3293 FAX:075-924-3290
 広島営業所 〒739-0042 広島県広島市西条町西条東1051 丸ビル321号 TEL:082-424-8711 FAX:082-424-8711
 ◆URL=https://www.nke.co.jp/ ◆E-mail=promotion@nke.co.jp

● 技術的なご質問などは、フリーダイヤル 0120-51-5651 (AM.9:00~PM.5:00 土日、祝祭日休み) または E-mail: promotion@nke.co.jpまでお問い合わせください。
 ● お断りなくこの資料の記載内容を変更することがありますのでご了承ください。
 ©2024 NKE Corporation